


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호			접수일		
제출인	상호: 세창산업㈜			사업자등록번호: 403-81-55080	
	주소: 전북 익산시 오산면 오산로 78-3 (세창산업)				
건축물	건물명: 용산초등학교			위치: 전북 익산시 황등면 용산로 193	
	연면적(m ²): 1,306.85 m ²			작업기간: 2018.07.31-2018.08.01	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]: 140.8 m ²				
측정기관	대표자: 김재용			사업자등록번호: 418-81-35806	
	주소: 전주시 덕진구 우아7길 7 ,2층 201호				
측정일시	2018년 07월 31일				
측정결과	시료번호		측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	7/31	#1	부지경계선	-	불검출
	7/31	#2	부지경계선	0.003	기준치이하
	7/31	#3	부지경계선	0.002	기준치이하
	7/31	#4	부지경계선	-	불검출
	7/31	#1	음압기출구	0.006	기준치이하
	7/31	#1	위생시설주변	0.003	기준치이하
	7/31	#1	폐기물반출구	0.002	기준치이하
<p style="text-align: center;">측정 지점 위치(도식도)</p> <p style="text-align: center;">별 첨1</p>					
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2018년 7월 일</p> <p style="text-align: center;">제출인: 세창산업㈜</p> <p style="text-align: right;">(서명 또는 인)</p> <p><u>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</u></p>					

「별첨1」

공사위치: 전북 익산시 황등면 용산로 193, 용산초등학교

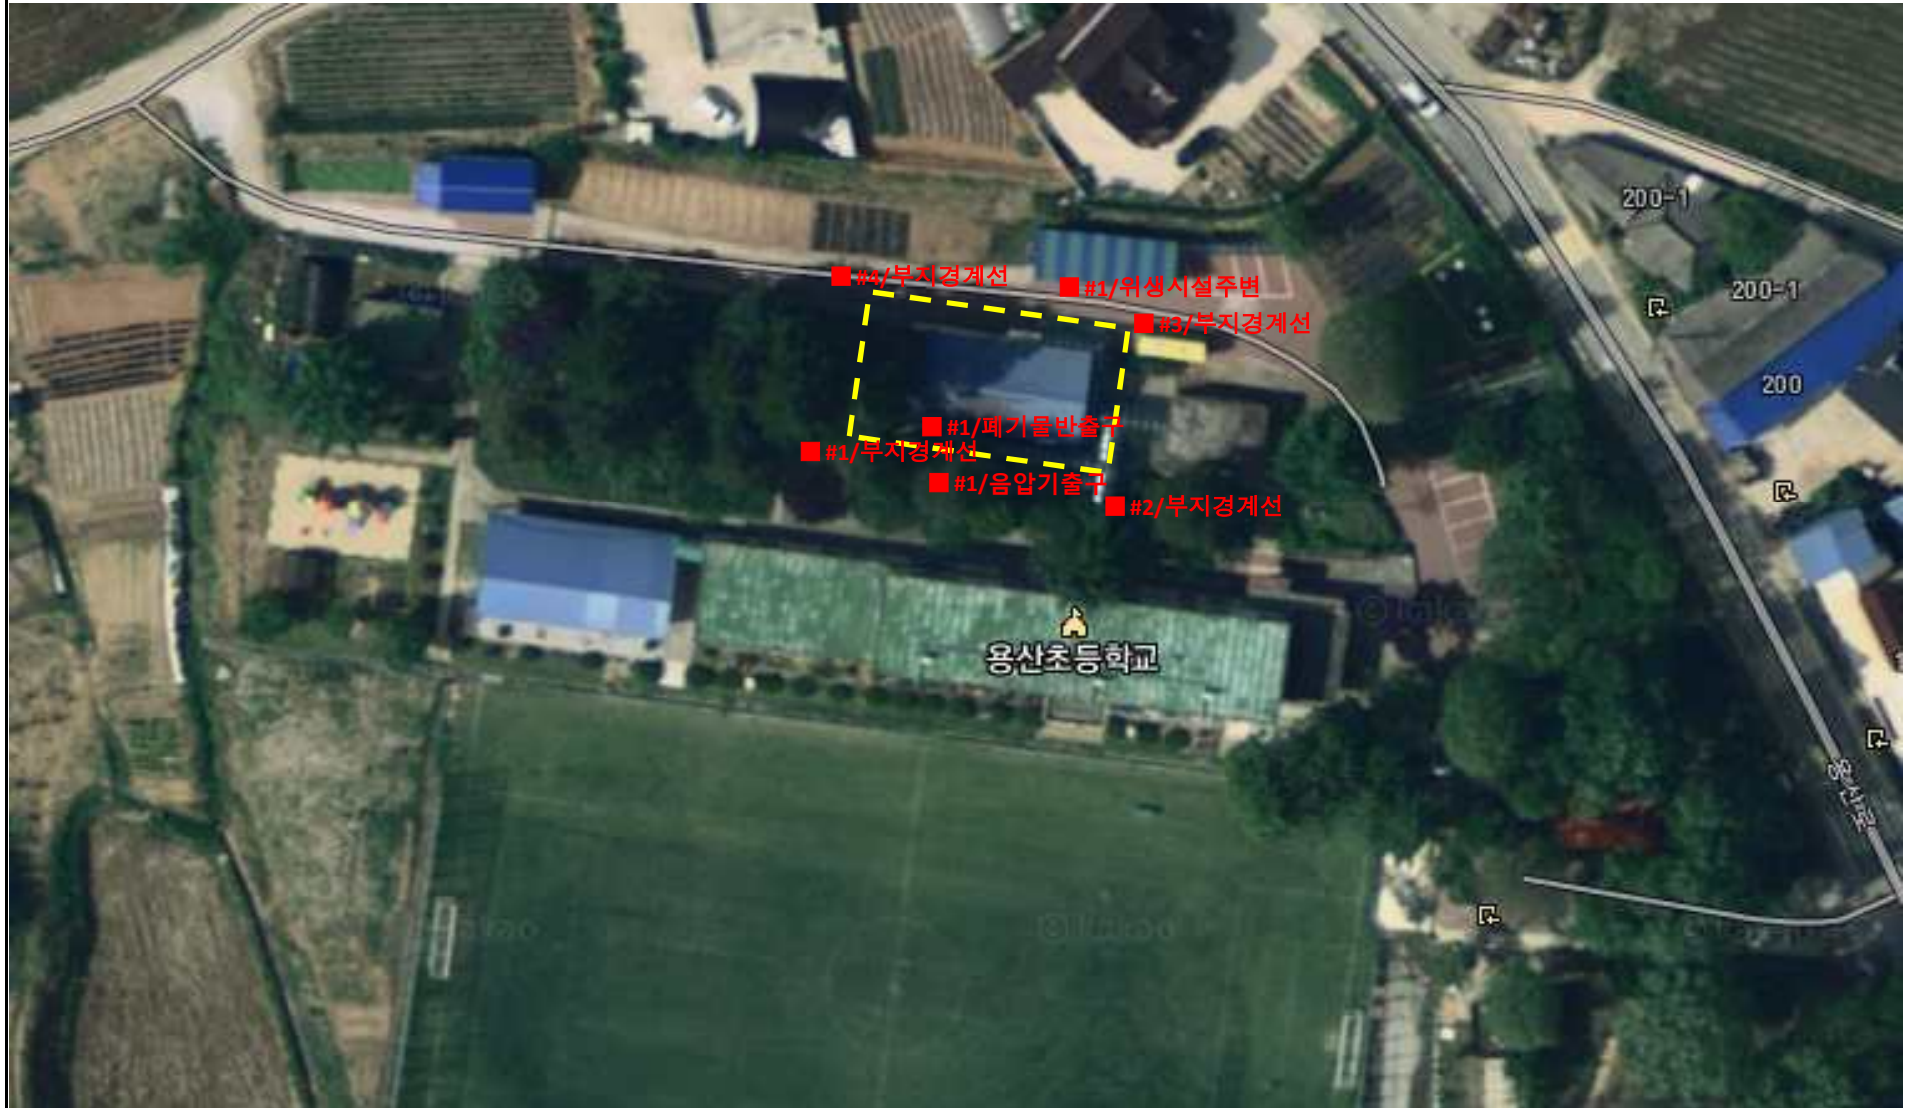

분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	세창산업(주)
주 소	전북 익산시 오산면 오산로 78-3 (세창산업)
시 료 채 취 장 소	전북 익산시 황등면 용산로 193 , 용산초등학교
당해 현장 조사일	2018년 7월 31일
시 료 분 석 일 자	2018년 07월 31일
분석보고서 일련번호	gum 7/31 비1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	0.003	기준치이하
3	부지경계선	#3	180	14	0.002	기준치이하
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	음압기출구	#1	30	14	0.006	기준치이하
6	위생시설주변	#1	30	14	0.003	기준치이하
7	폐기물반출구	#1	30	14	0.002	기준치이하

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미. 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미. 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연구소



■ 공기질시료 채취 사진대지

7/31

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결과	불검출	기준치이하	기준치이하	불검출
사진대지				
채취위치	음압기출구	위생시설주변	폐기물반출구	
시료번호	#1	#1	#1	
결과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	
사진대지				